

相控阵超声检测 (PAUT)

检测报告

报告编号：	TMPL-20260716220346
委托单位：	保定市住房和城乡建设局
工程名称：	油脂公司宿舍天然气管道工程
设备/工件：	燃气管道
检测类别：	安装检测
检测日期：	2026-07-16

保定市建筑工程质量检测中心

检测报告声明页

- ① 自收到报告之日起，若对报告有异议，请在15日内向本检测机构提出。
- ② 本报告或报告复印件未加盖本检测机构检测报告专用章的，视为无效。
- ③ 本报告无检测人、审核人、批准人签字的，视为无效。
- ④ 本报告仅对所检样品/工件负责。

项目概况说明

报告编号：TMPL-20260716220346

一、项目背景

油脂公司宿舍位于莲池区永华路办事处，始建于1992年，户外燃气管道焊缝共计92道。现对其部分焊缝进行抽检，抽检数量12道，抽检部位见附页。

二、检测范围与对象

钢制承压燃气管道，架空，管壁在4-6mm，外径6-15cm。

三、主要技术依据

- 1. NB/T 47013.15-2021 《承压设备无损检测 相控阵超声检测》
- 2. SY/T 6755-2024 《在役油气管道对接接头相控阵及多探头超声检测规范》

四、项目相关方

建设单位：保定市住房和城乡建设局
设计单位：心地能源工程技术有限公司
施工单位：保定新奥燃气有限公司
监理单位：中冀建设管理有限公司

五、其他补充信息

焊缝热处理完成后24小时方可进行检测
检测工期：2026年6月1日至6月30日

六、检测人员资质证书见附页。

相控阵超声检测报告

报告编号：TMPL-20260716220346

工程名称	油脂公司宿舍天然气管道工程	检测日期	2026-07-16
报告编号	TMPL-20260716220346	原始记录编号	TMPL-20260716220346-REC
委托单位	保定市住房和城乡建设局		

工件参数

工件名称	油脂公司宿舍户外燃气管道	工件编号	b
坡口型式	V型	焊接方法	GTAW+SMAW
检测部位	焊缝及热影响区（两侧各50mm）	热处理状态	PWHT 760℃±10℃恒温4h
材质	Q235B	规格	Φ60mm-Φ150mm 壁厚4-6mm
表面状态	管道外表面防锈漆完好	检测时机	热处理完成24小时后
检测数量	100%		

技术要求

检测标准	T/CASEI 004-2021		
技术等级	B级（全焊缝体积检测）	合格级别	I级（无缺陷）

检测器材及条件

设备型号	CTS-PA22	设备编号	WF19011
探头型号	5L64-A12	模块型号	SA10-N55S
校准试块	CSK-IA标准试块	对比试块	RB-3（P92专用）
扫查装置	SCQsp-1	耦合剂	浆糊耦合剂（纤维素基）
扫查灵敏度	Φ2×40mm横孔-6dB	灵敏度补偿	表面4dB+衰减2dB
现场温度	28℃	表面补偿	4dB

检测条件参数

序号	扫描类型	波的类型	波次	激发晶片数	角度范围	角度增量	探头位置
1	S扫描（扇形扫描）	纵波	一次波	16	35°-75°	1	焊缝两侧（双侧扫查）

检测结果及结论

依据T/CASEI 004-2021标准，本次所检13道焊缝（焊缝-4至相控阵超声图）中，13道评定为I级（无缺陷），结论为合格；结论均为合格。

备 注


所有焊缝检测结果合格。

检测人/	孔繁奇 /	审核人/	李冠杨 /	批准人/	杨欣然 /
资格：	PAUT-II级	资格：	PAUT-III级	资格：	PAUT-III级

单位公章：

时间：2026年10月03日

中低压燃气管道焊缝探伤图

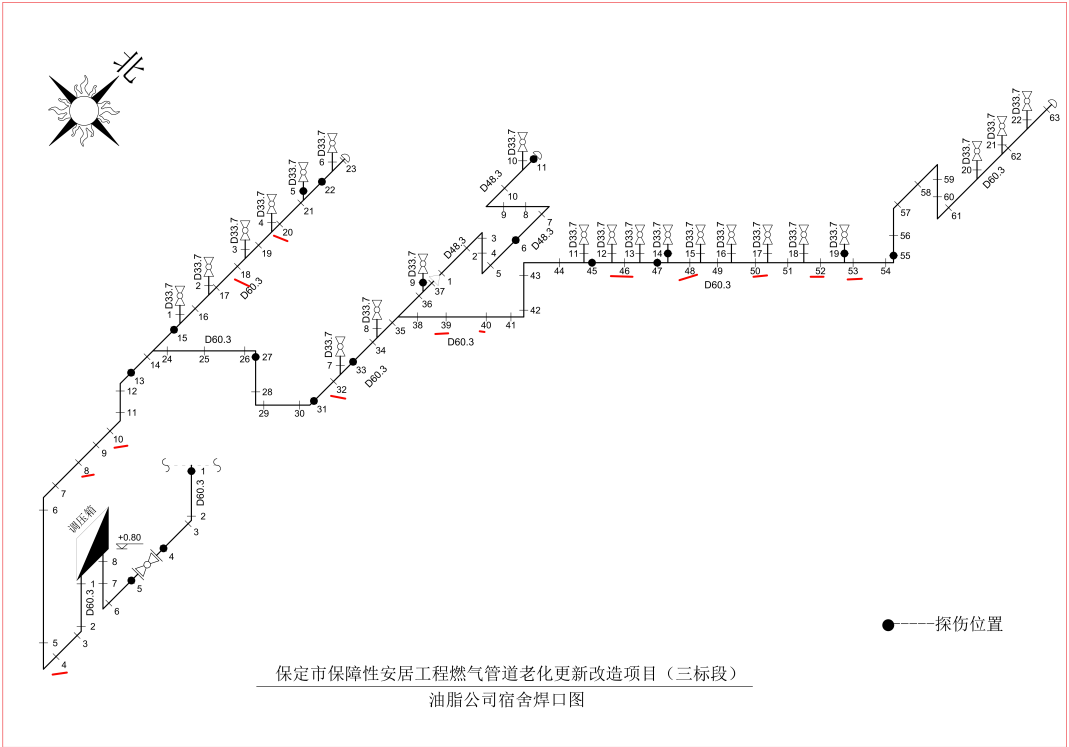

焊缝 焊缝-4

相控阵超声检测数据表

工件编号	b	工件名称	油脂公司宿舍户外燃气管道
检测标准	T/CASEI 004-2021	合格级别	I级（无缺陷）

序号	焊缝编号	检测范围	缺陷编号	缺陷位置(mm)	深度(mm)	缺陷尺寸(mm)	质量等级	评定结果
1	焊缝-4	全焊缝					I级	合格
2	焊缝-8	全焊缝					I级	合格
3	焊缝-10	全焊缝					I级	合格
4	焊缝-18	全焊缝					I级	合格
5	焊缝-20	全焊缝					I级	合格
6	焊缝-32	全焊缝					I级	合格
7	焊缝-39	全焊缝					I级	合格
8	焊缝-46	全焊缝					I级	合格
9	焊缝-48	全焊缝					I级	合格
10	焊缝-50	全焊缝					I级	合格
11	焊缝-52	全焊缝					I级	合格
12	焊缝-53	全焊缝					I级	合格
13	相控阵超声图	全焊缝					I级	合格

附件页

报告编号：TMPL-20260716220346

工程名称	油脂公司宿舍天然气管道工程	工件名称	油脂公司宿舍户外燃气管道
------	---------------	------	--------------

att_0001

文件路径：/uploads/report_185/att_0001.html

att_0003



报告文件	../REPORT/FC-113-9-2.html	检测日期	2026/06/19
检测时间	13:49:53	设备ID	260602UFB008
增益	60.5dB	增益补偿	4.0dB
声程	34.0mm	声速	3216m/s
延时	0.0mm	零点	2.89us
闸门模式	单	测量模式	波峰
闸门跟踪	关	自动闸门	关
闸门单位	mm	闸门报警	进波
A起点	10	B起点	10
A宽度	50	B宽度	50
A高度	10%	B高度	50%

探头类型	斜	频率	5.00M
直径	无效	前沿	5.0mm
尺寸a	6.0mm	尺寸b	6.0mm
角度	71.6	K值	3.00
双晶模式	关	滤波器	5M
检波	全波	抑制	0
平均	0	数字降噪	关
频率模式	自动 低	重复频率	200Hz
脉冲方式	尖峰	阻尼	500Ω
脉宽	100ns	电压	300v
曲线	DAC		
↘ SA	2.80mm	RLA	1.9dB
↓ DA	0.89mm	SLA	7.9dB
→ PA	-2.3mm	ELA	13.8dB

att_0005

文件路径：/uploads/report_185/att_0005.html

att_0007

文件路径：/uploads/report_185/att_0007.html

att_0009

文件路径：/uploads/report_185/att_0009.html

att_0011

文件路径：/uploads/report_185/att_0011.html

att_0013

文件路径：/uploads/report_185/att_0013.html

RBS-3-27

文件路径：/uploads/report_185/RBS-3-27.html

HD-408-3-3

文件路径：/uploads/report_185/HD-408-3-3.html

HD1-9-299-2

文件路径：/uploads/report_185/HD1-9-299-2.html

att_0011

文件路径：/uploads/report_185/att_0011.html

文件路径：/uploads/report_185/att_0013.html

att_0013

